


TRECHO 01
esc. 1:100



Manoel Basseti Sobrinho		
descrição	un.	qtd
demolição de calçada em concreto	m³	0,00
demolição de meio-fio	m	0,00
entulho	m³	0,00
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	142,86
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	43,56
piso tátil tipo alerta	m²	0,96
piso tátil tipo direcional	m²	5,81
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	0,00
grama	m²	72,00
cordão de concreto pré-fabricado	m	173,40
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	0,00
rebaixos em concreto	m²	21,18

LEGENDA


- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir

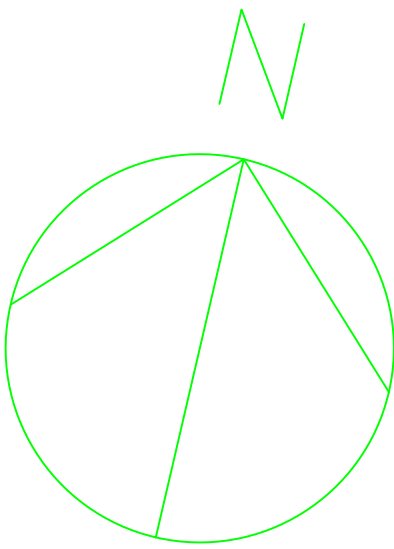


MAPA CHAVE

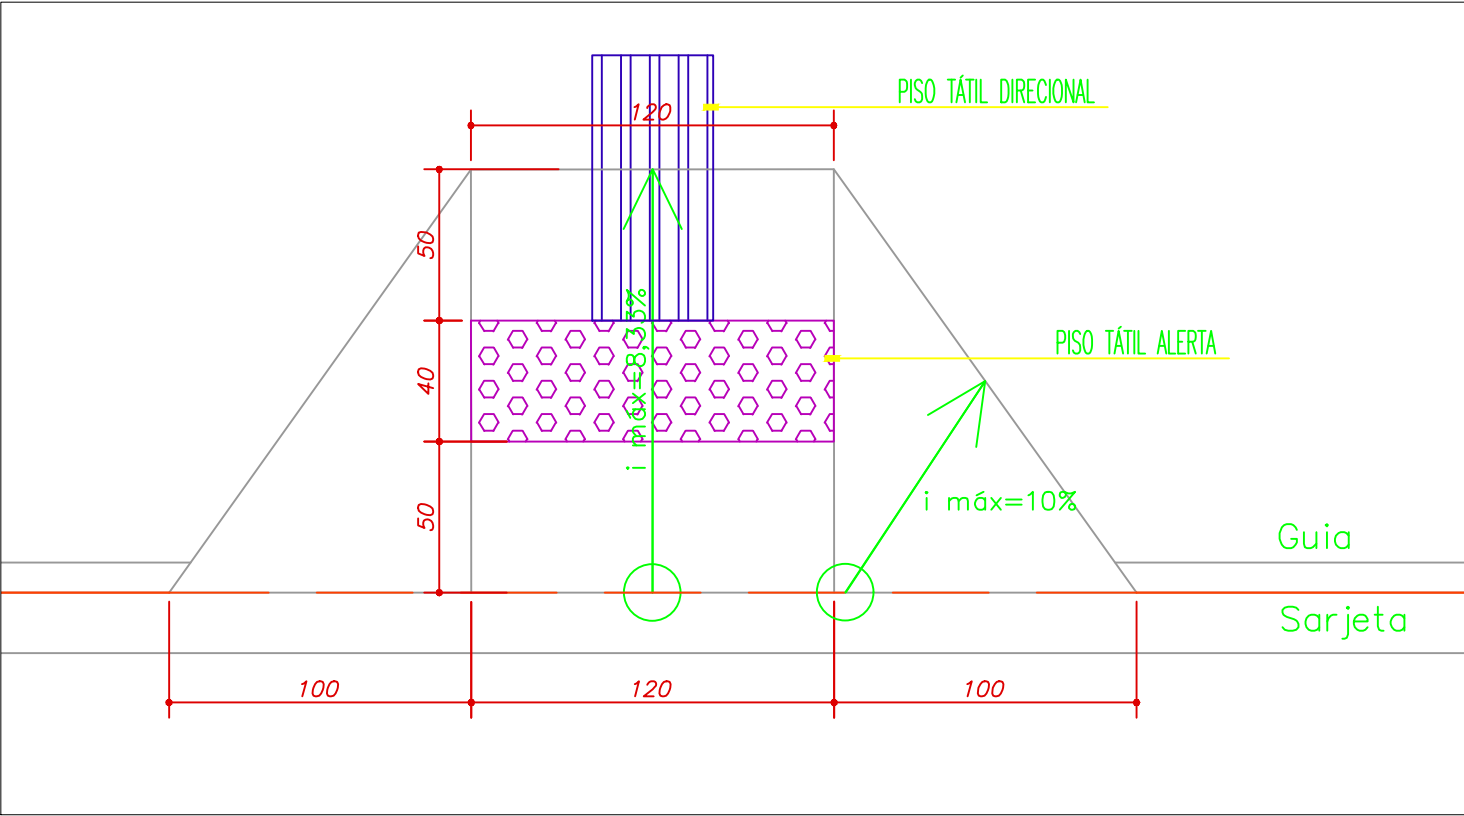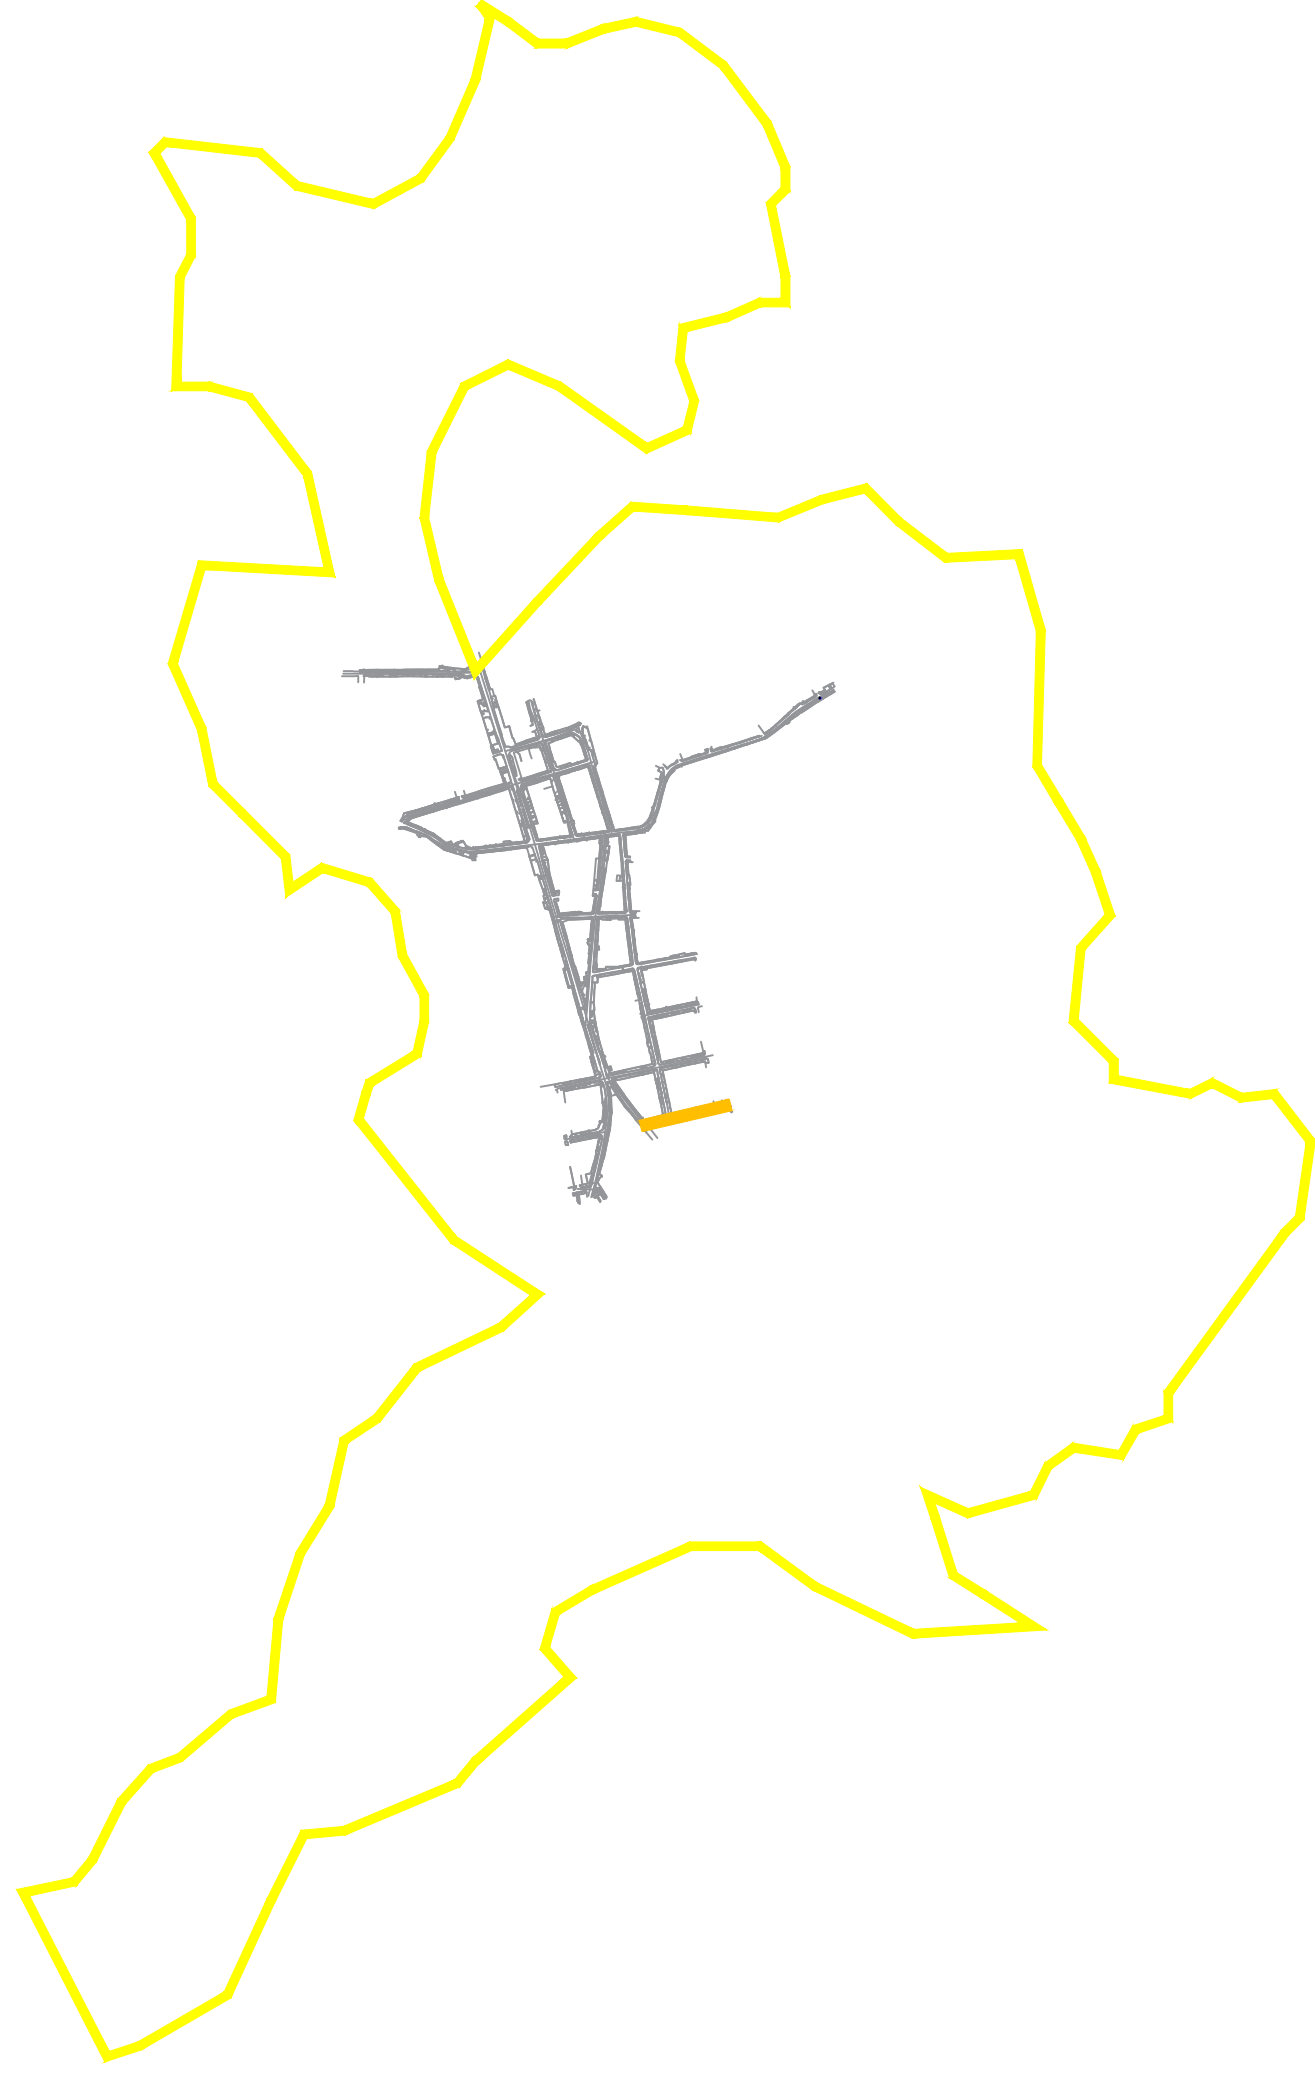


REBAIXO TIPO 01
esc. 1:25

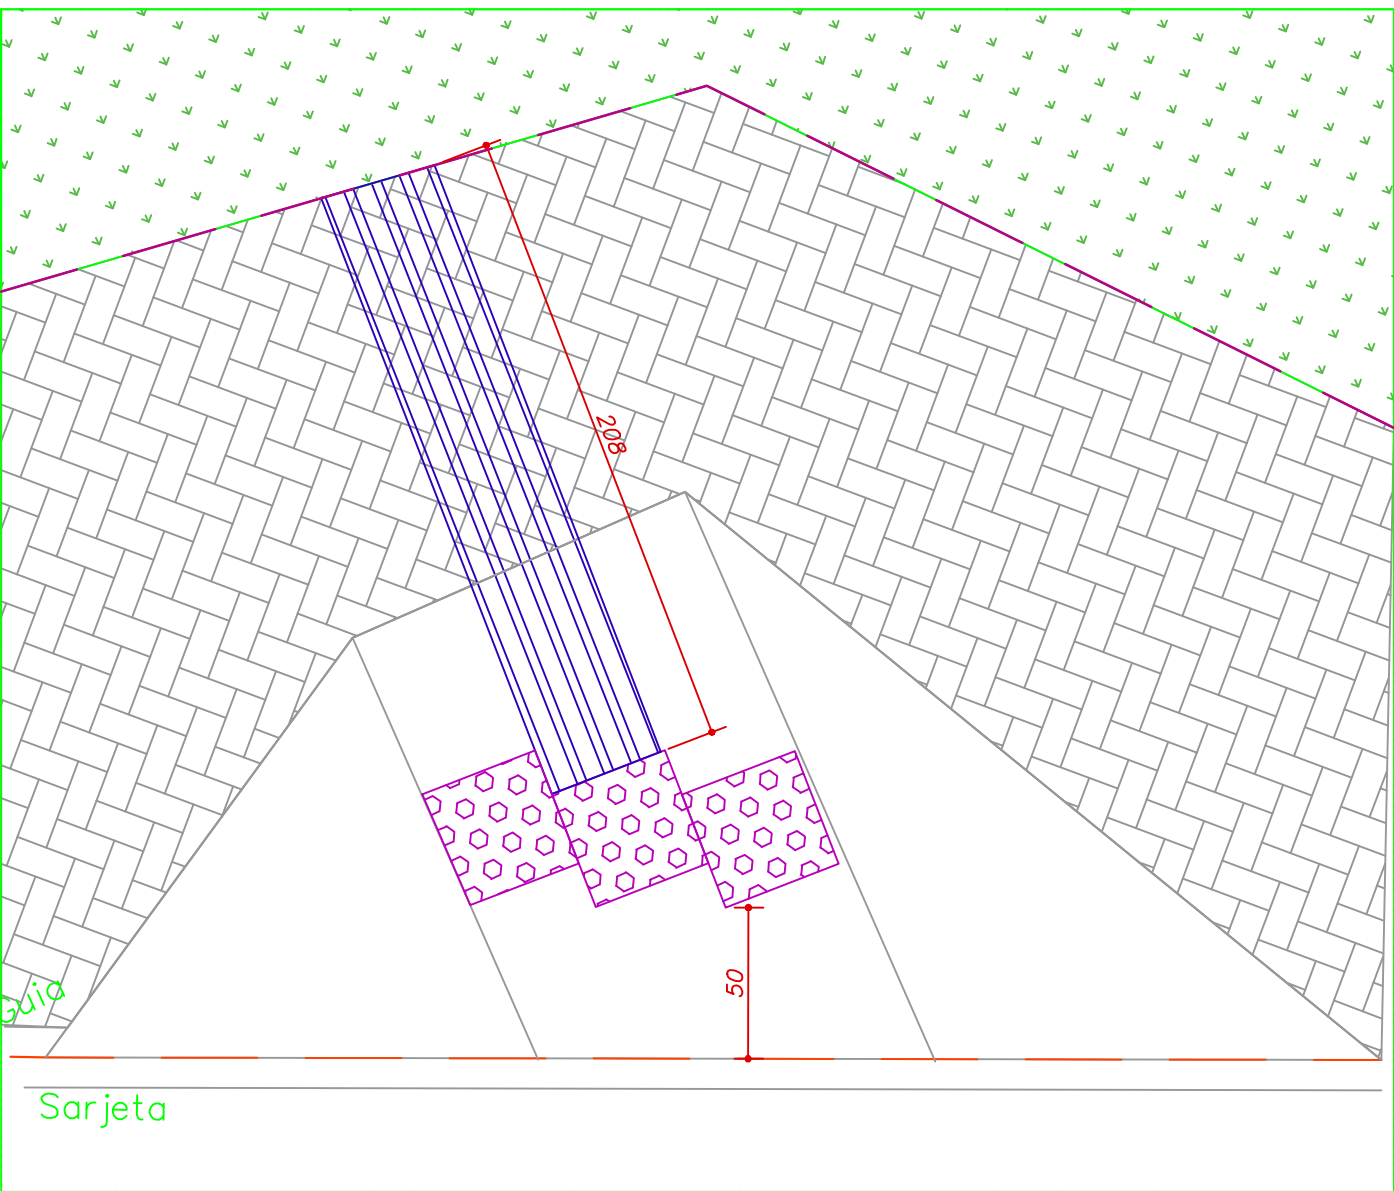


DETALHE 01
esc. 1:25

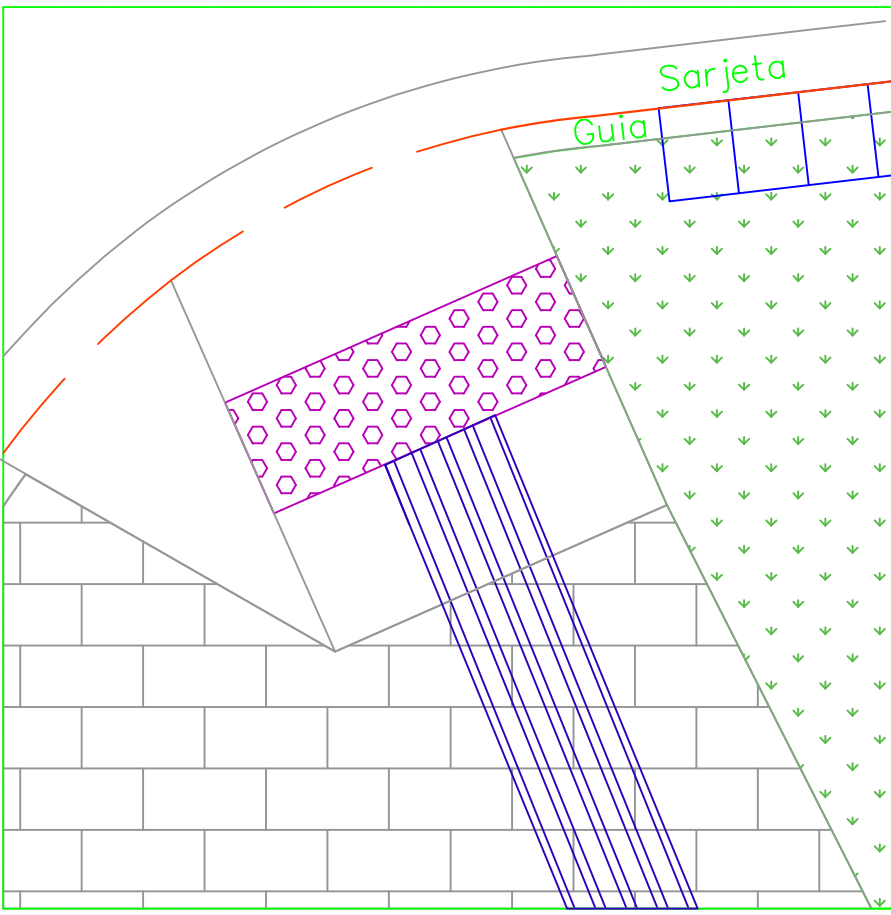


DETALHE 02
esc. 1:25

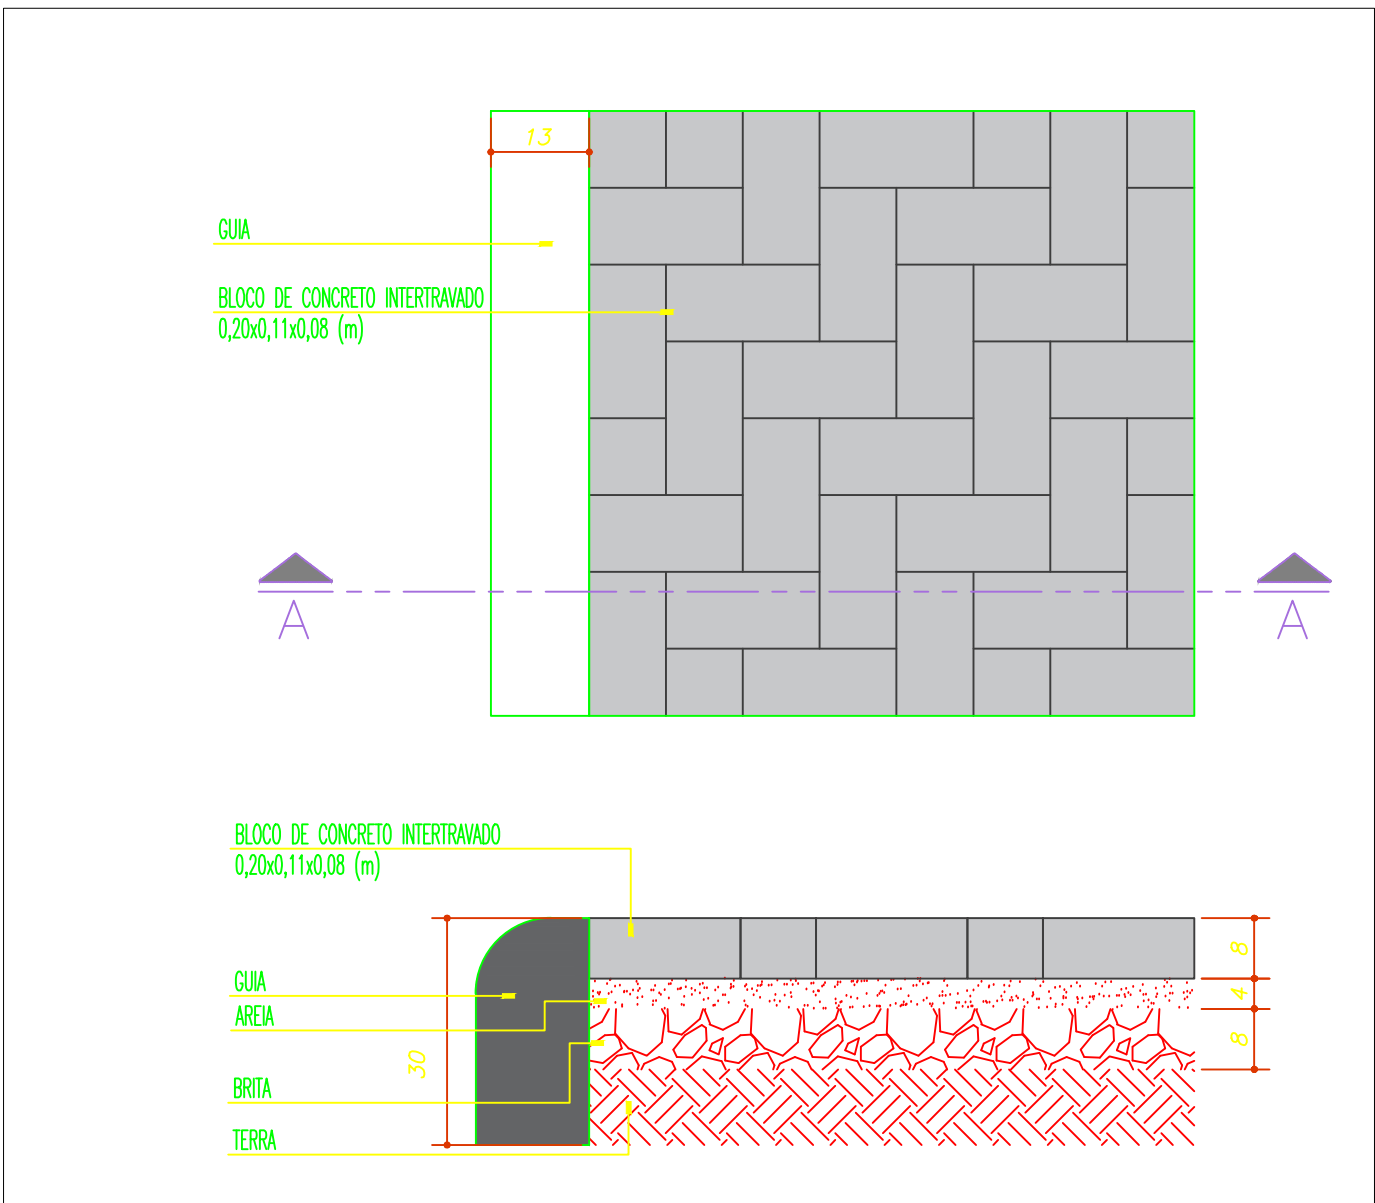

DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO
esc. 1:10

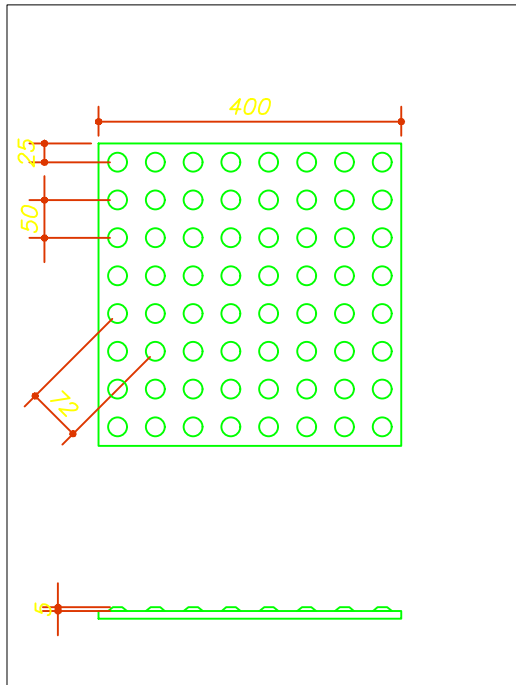

DETALHE - PISO ALERTA
esc. 1:10

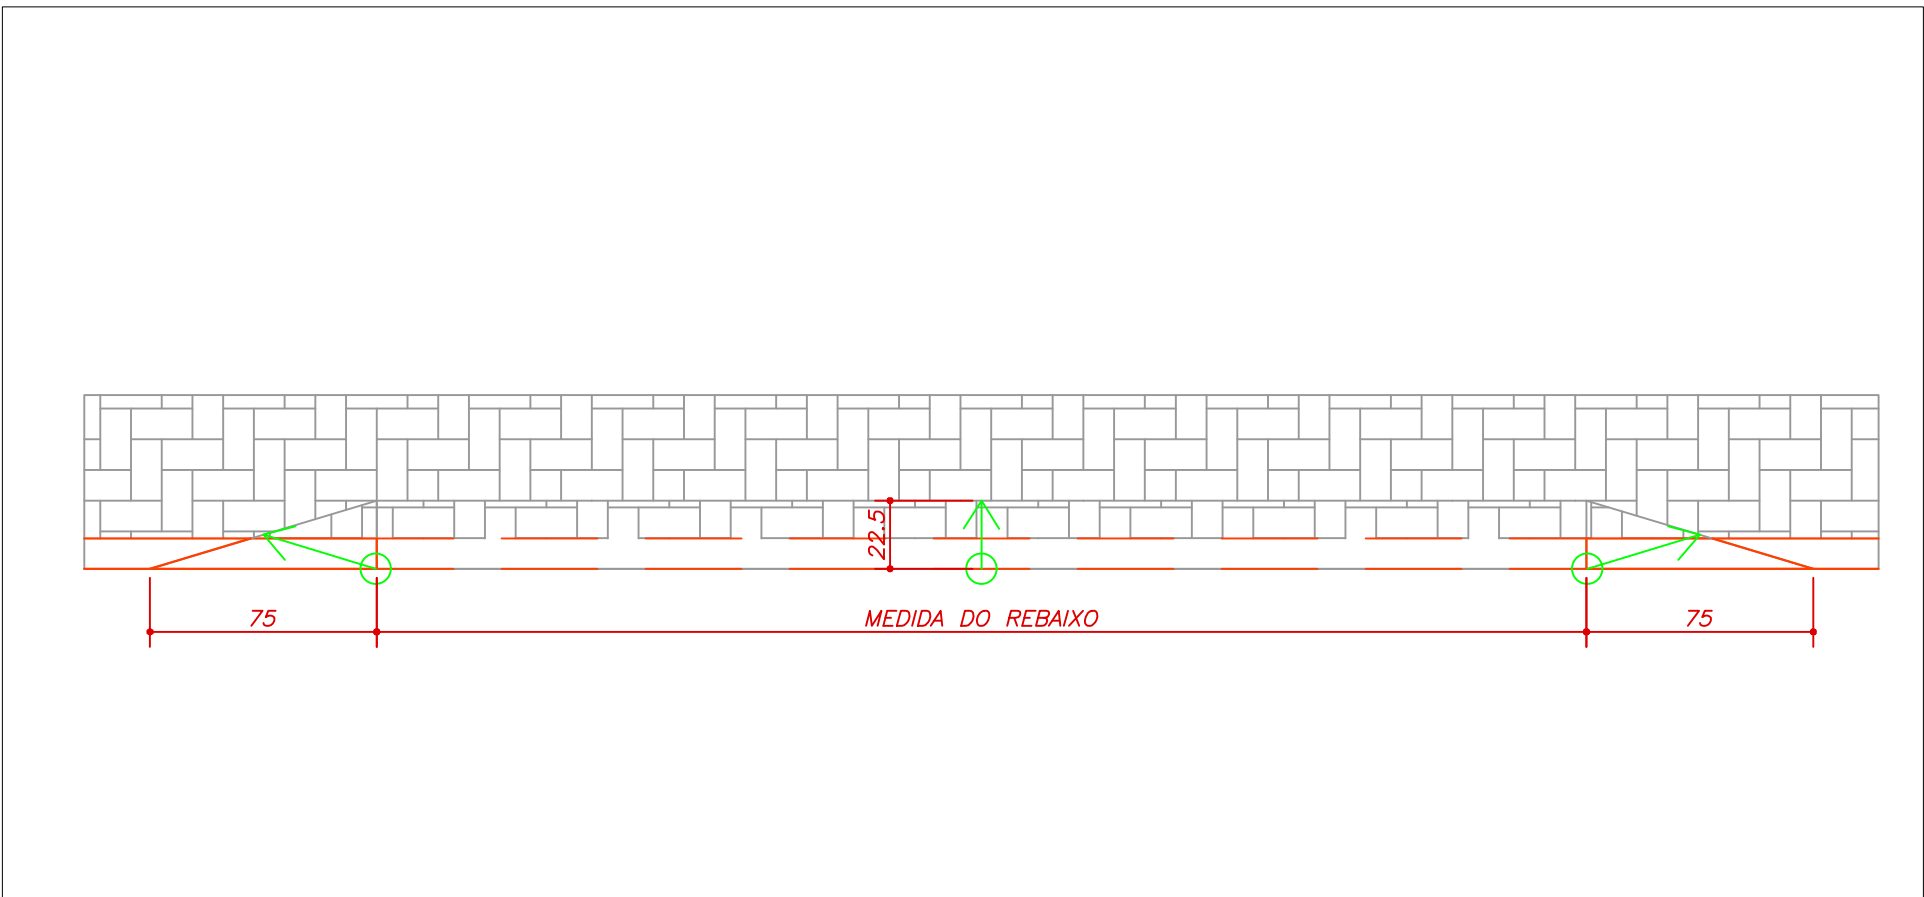

REBAIXO TIPO - VEÍCULOS
esc. 1:25

Projeto	Requalificação das calçadas	Contrato	nº88/2019	Gravado nº	01/01
Coordenador	Rua Manoel Bassete Sobrinho – trecho B	Equipe Técnica	Ana Zabotti, Angela Marchalli, Daniela Lopes	Escalas	1:100
Arquiteto	Daniela Lopes	Responsável	Daniela Lopes	Arquiteto	Arquiteto
Arquiteto	Daniela Lopes	Responsável	Daniela Lopes	Arquiteto	Arquiteto
Arquiteto	Daniela Lopes	Responsável	Daniela Lopes	Arquiteto	Arquiteto