


TRECHO 01  
esc. 1:100



Manoel Basseti Sobrinho		
descrição	un.	qtd
demolição de calçada em concreto	m³	0,00
demolição de meio-fio	m	0,00
entulho	m³	0,00
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	142,86
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	43,56
piso tátil tipo alerta	m²	0,96
piso tátil tipo direcional	m²	5,81
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	0,00
grama	m²	72,00
cordão de concreto pré-fabricado	m	173,40
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	0,00
rebaixos em concreto	m²	21,18

LEGENDA


- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir

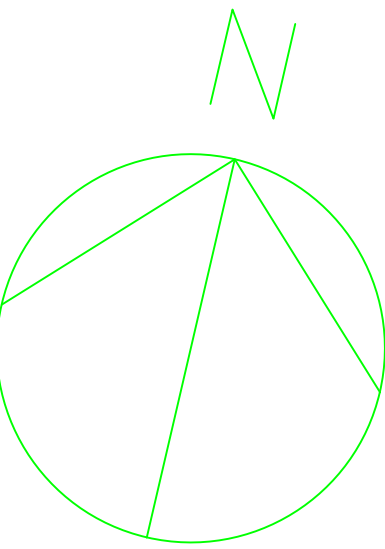


MAPA CHAVE

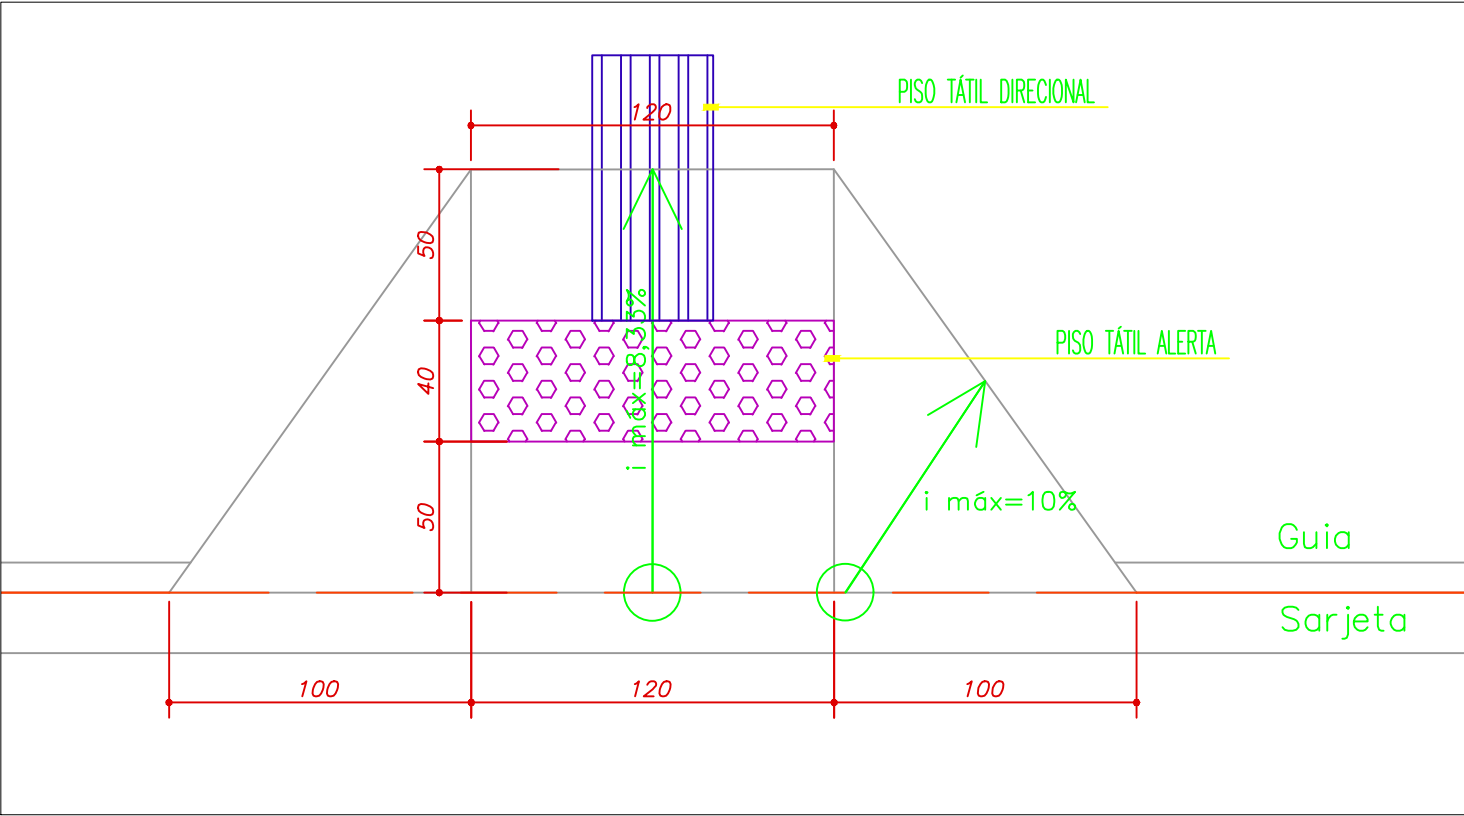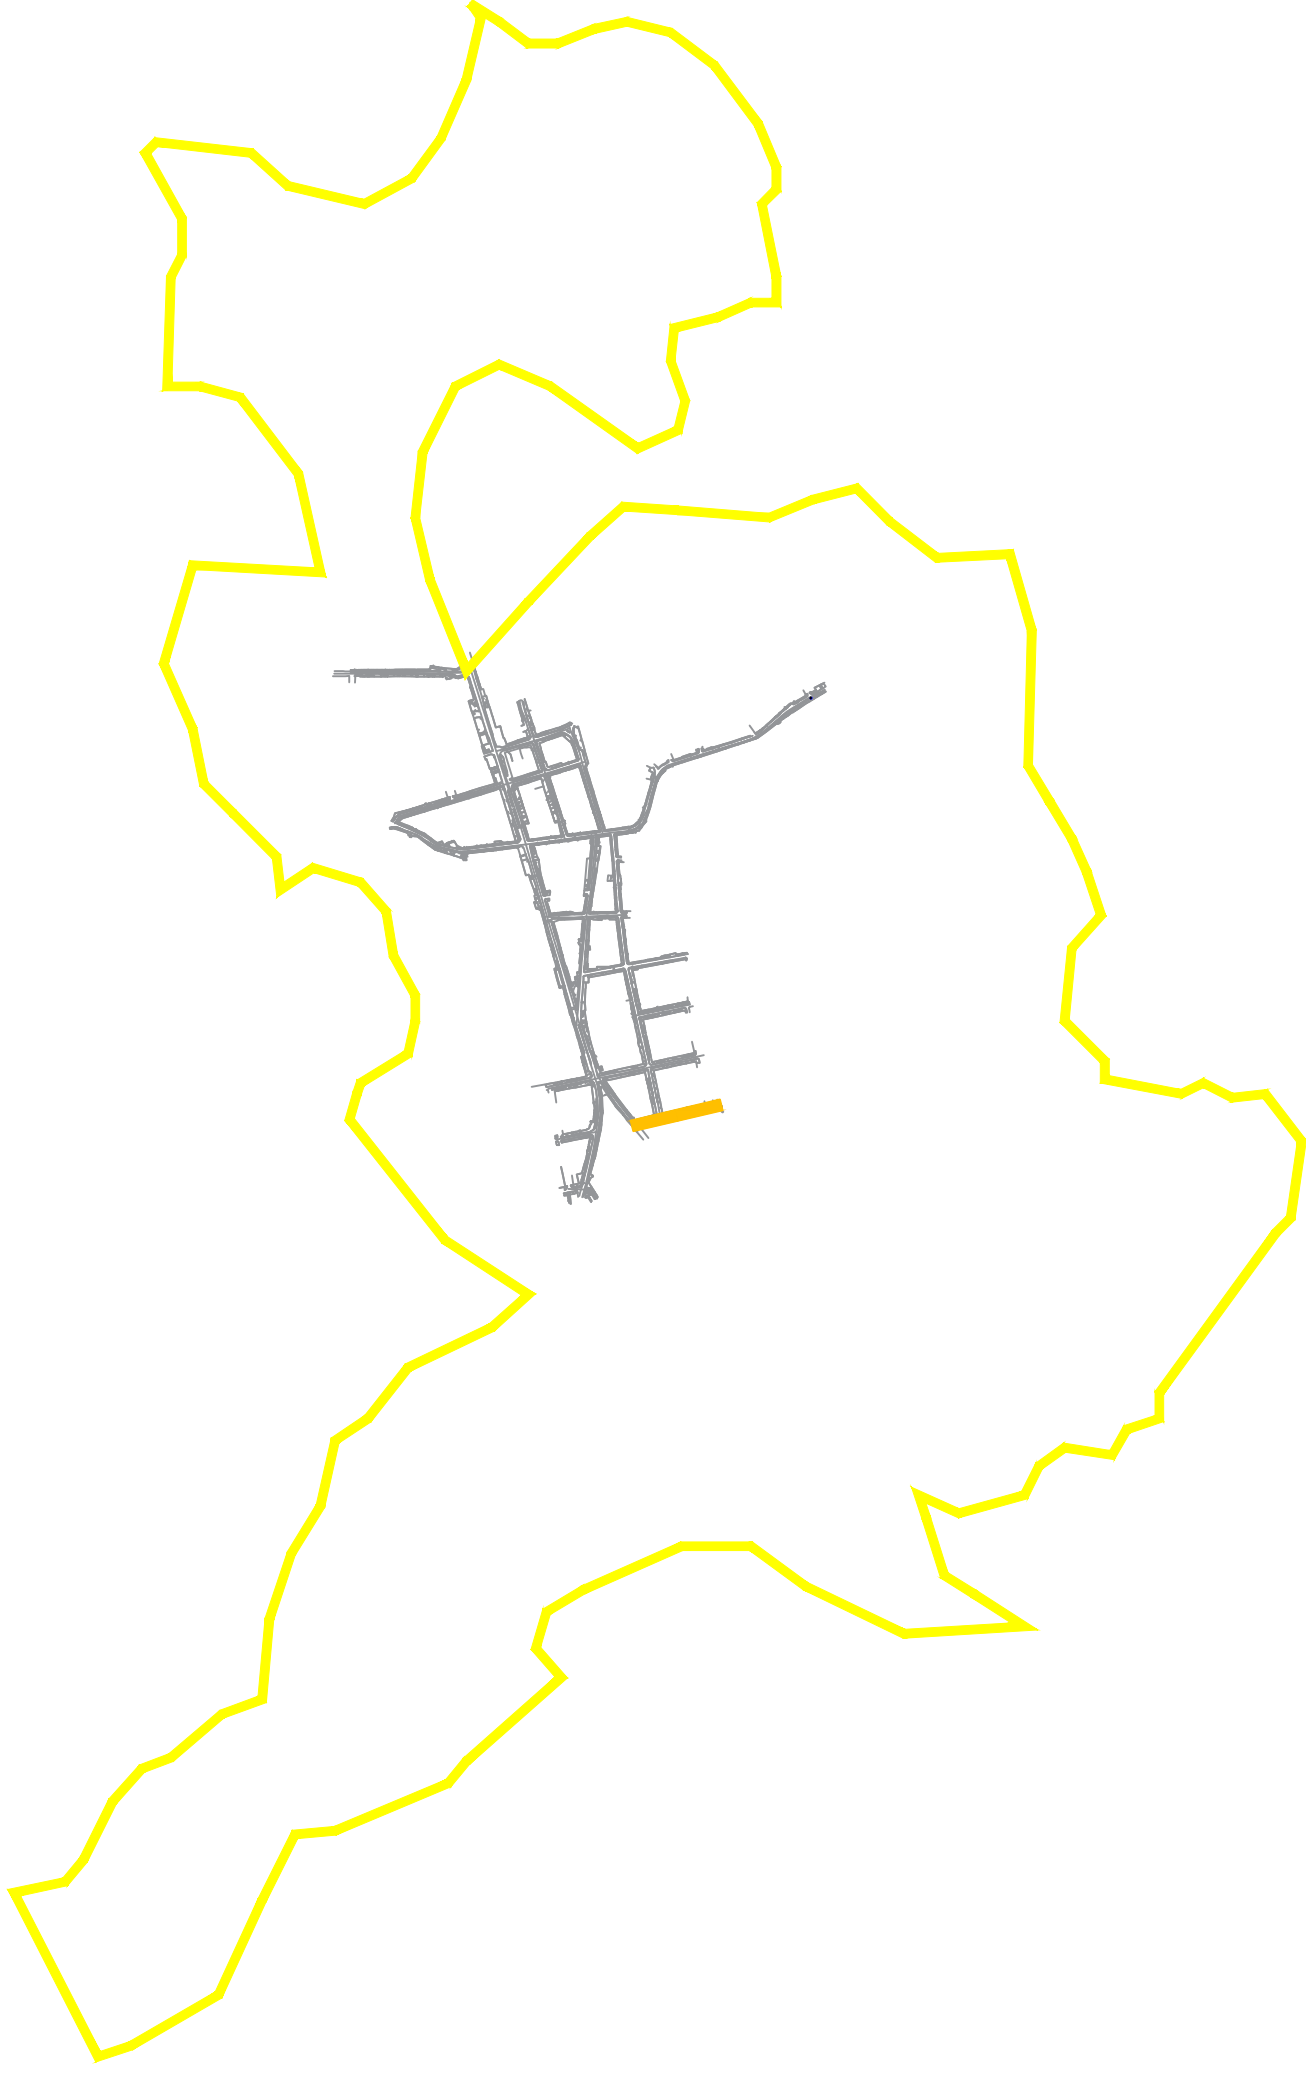


REBAIXO TIPO 01  
esc. 1:25

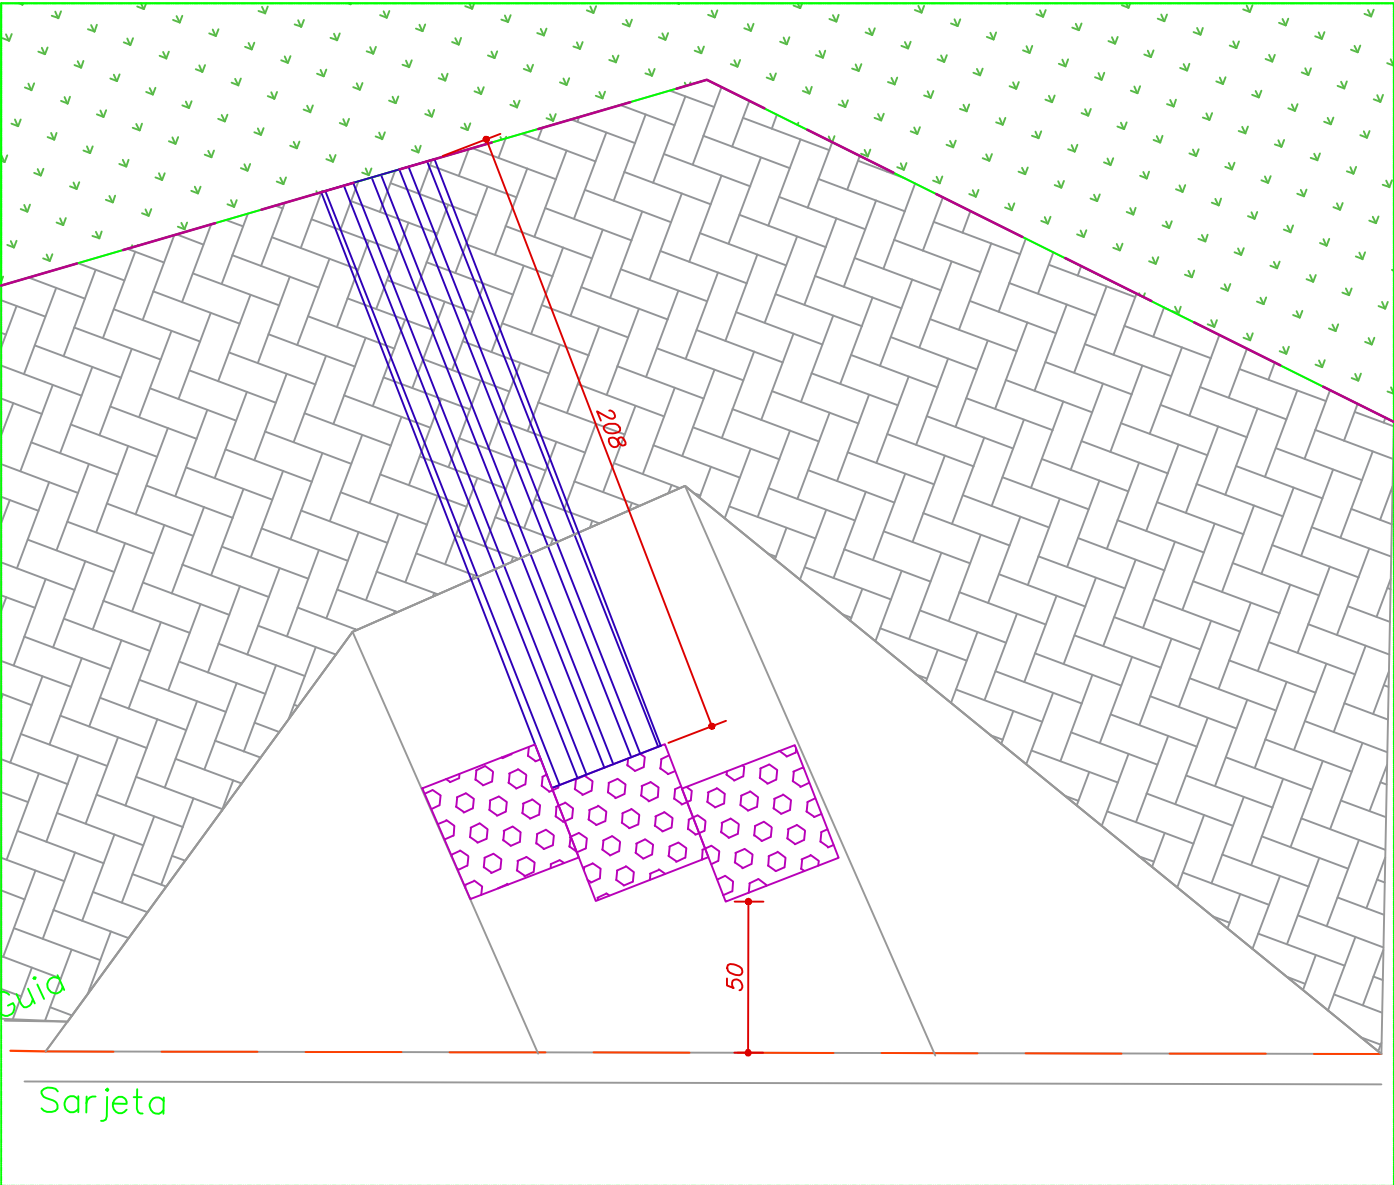


DETALHE 01  
esc. 1:25

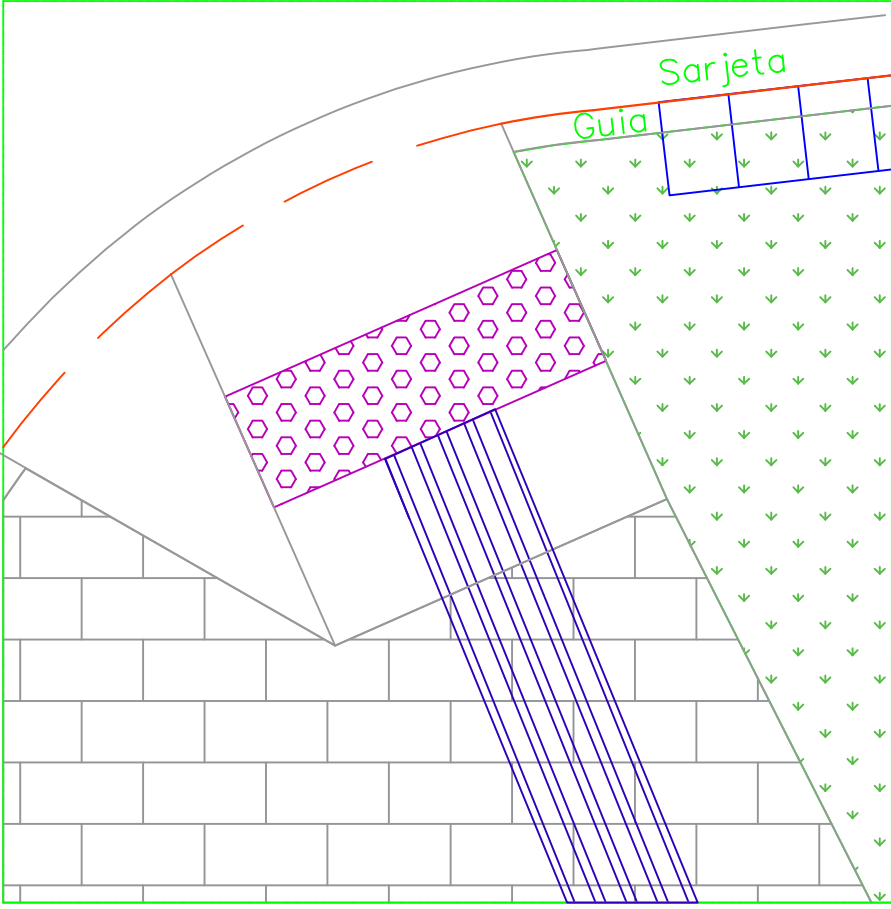


DETALHE 02  
esc. 1:25

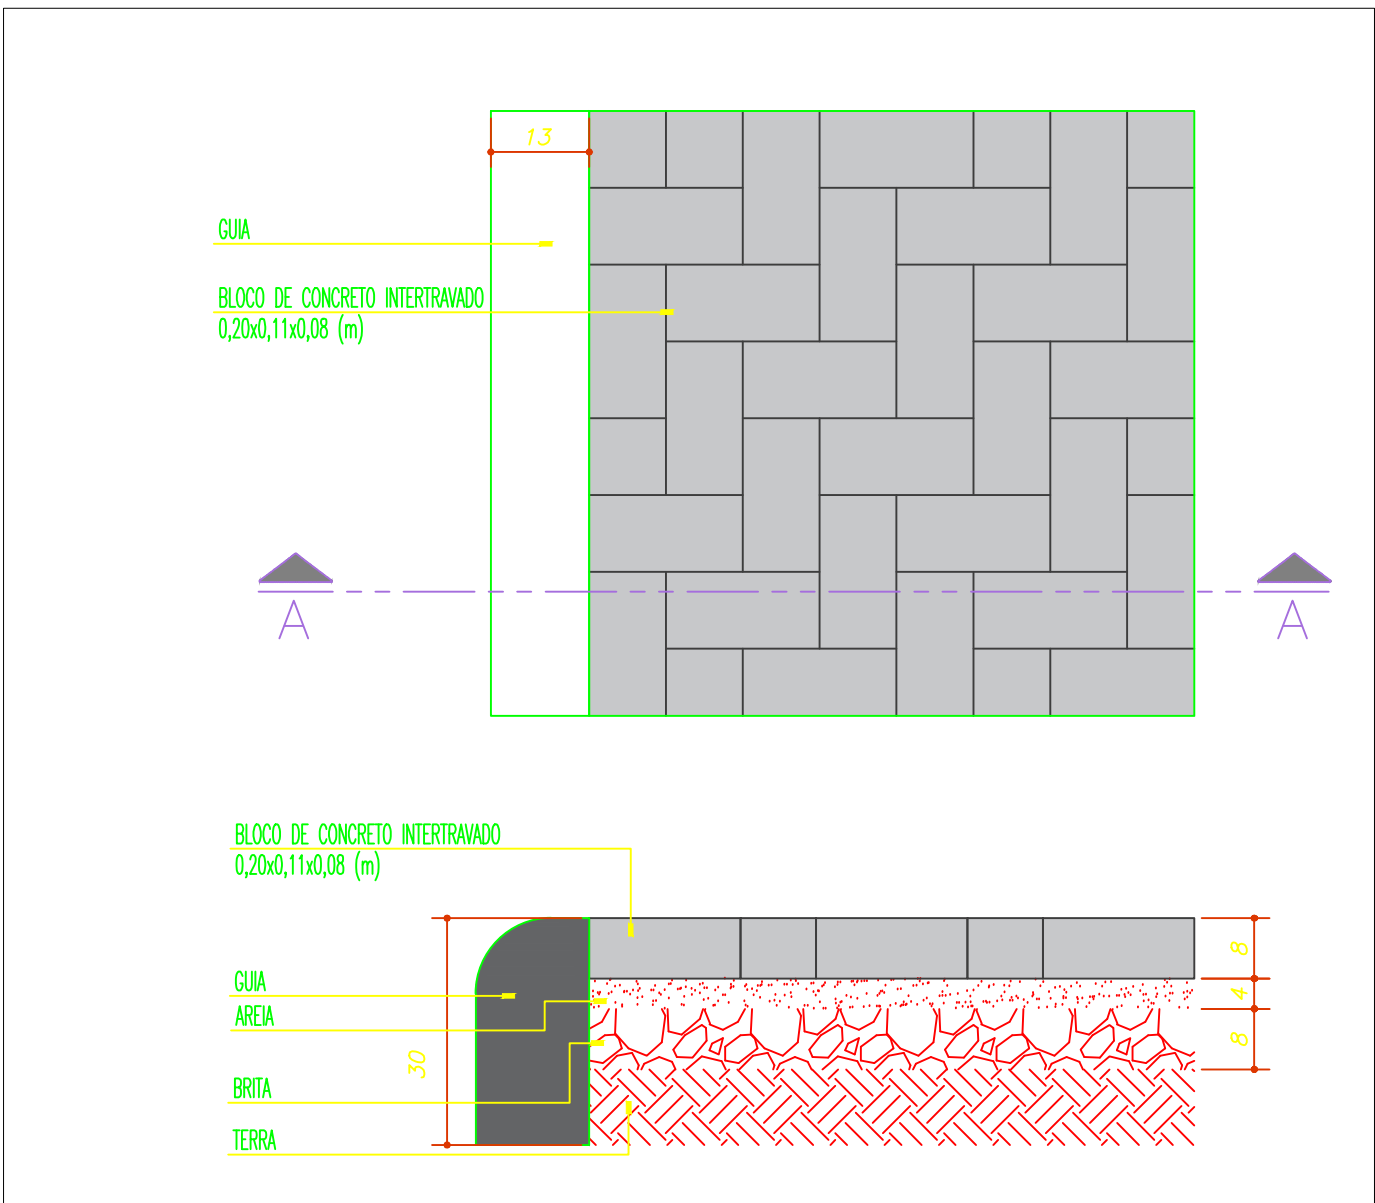

DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO  
esc. 1:10

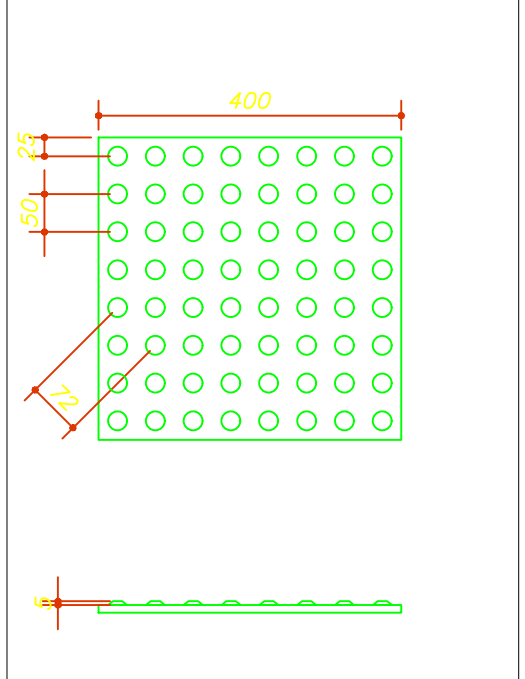

DETALHE - PISO ALERTA  
esc. 1:10

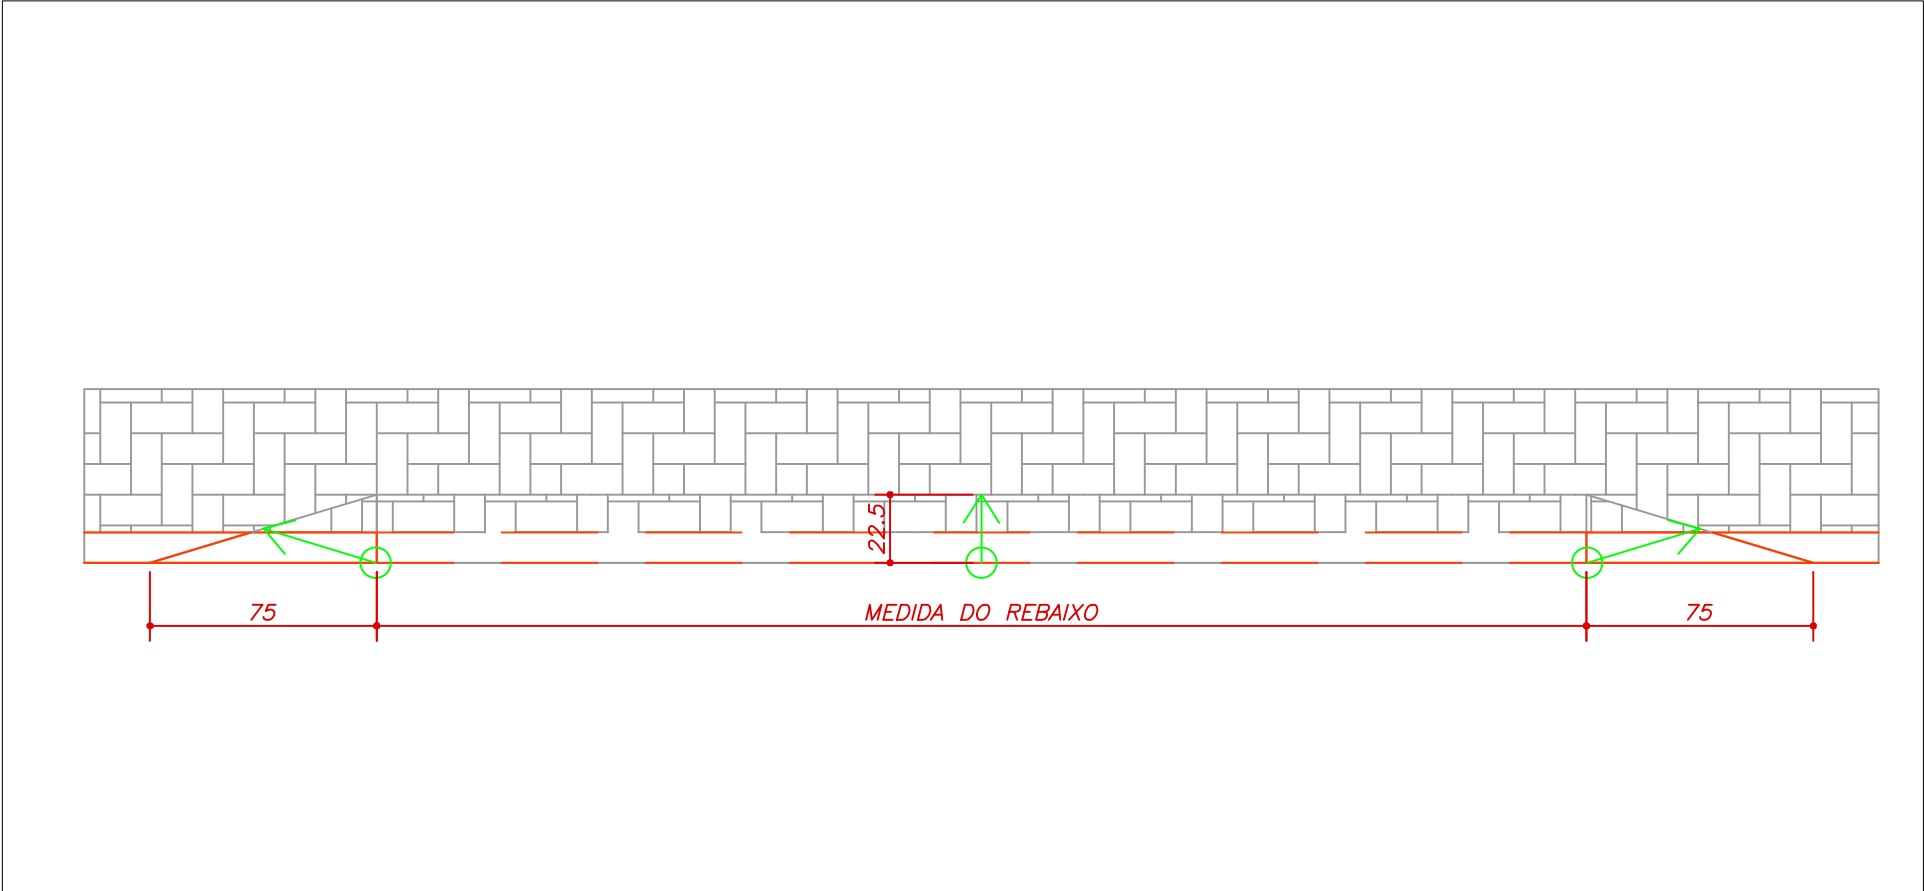

REBAIXO TIPO - VEÍCULOS  
esc. 1:25

Projeto	Requalificação das calçadas	Contrato	nº88/2019	Gravado nº	01/01
Coordenador	Rua Manoel Bassete Sobrinho – trecho B	Equipe Técnica	Ana Zabotti, Angela Marchalli, Daniela Lopes	Escalas	1:100
Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes
Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes
Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes	Arquiteto responsável	Daniela Lopes