

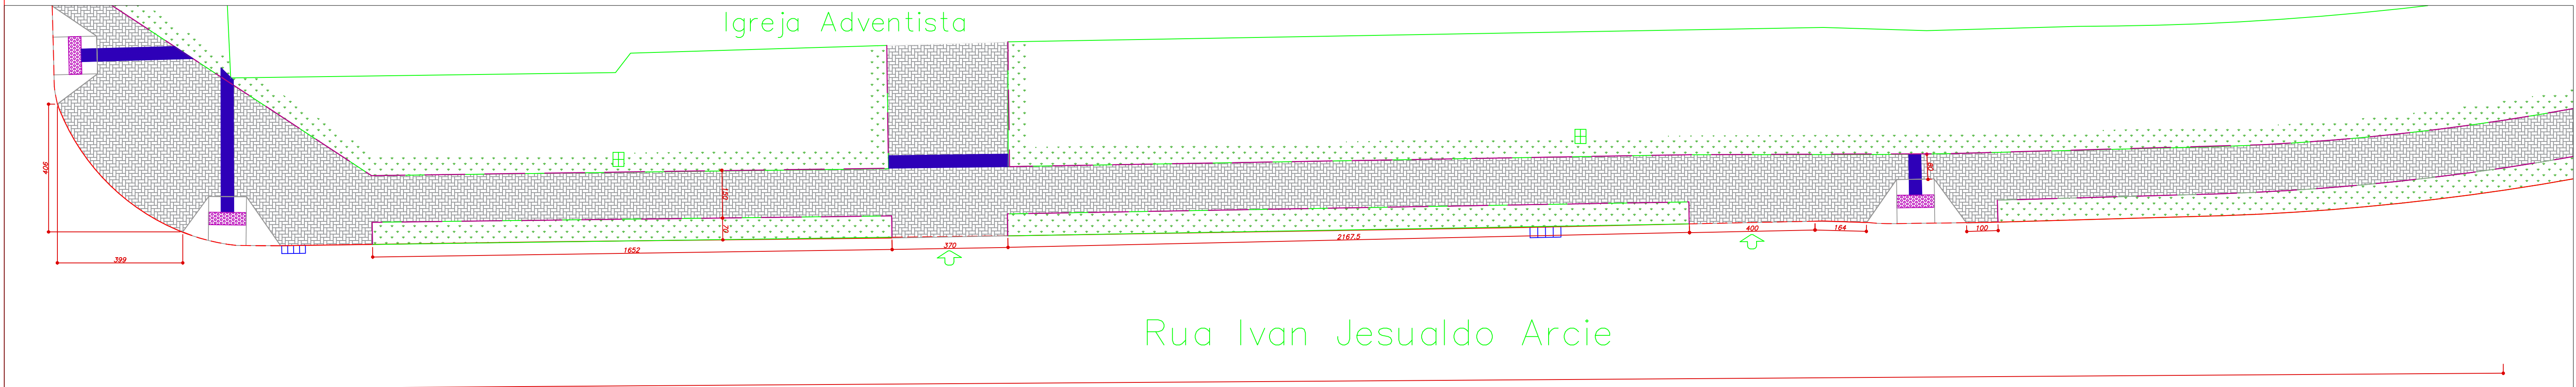



TRECHO 01  
esc. 1:100

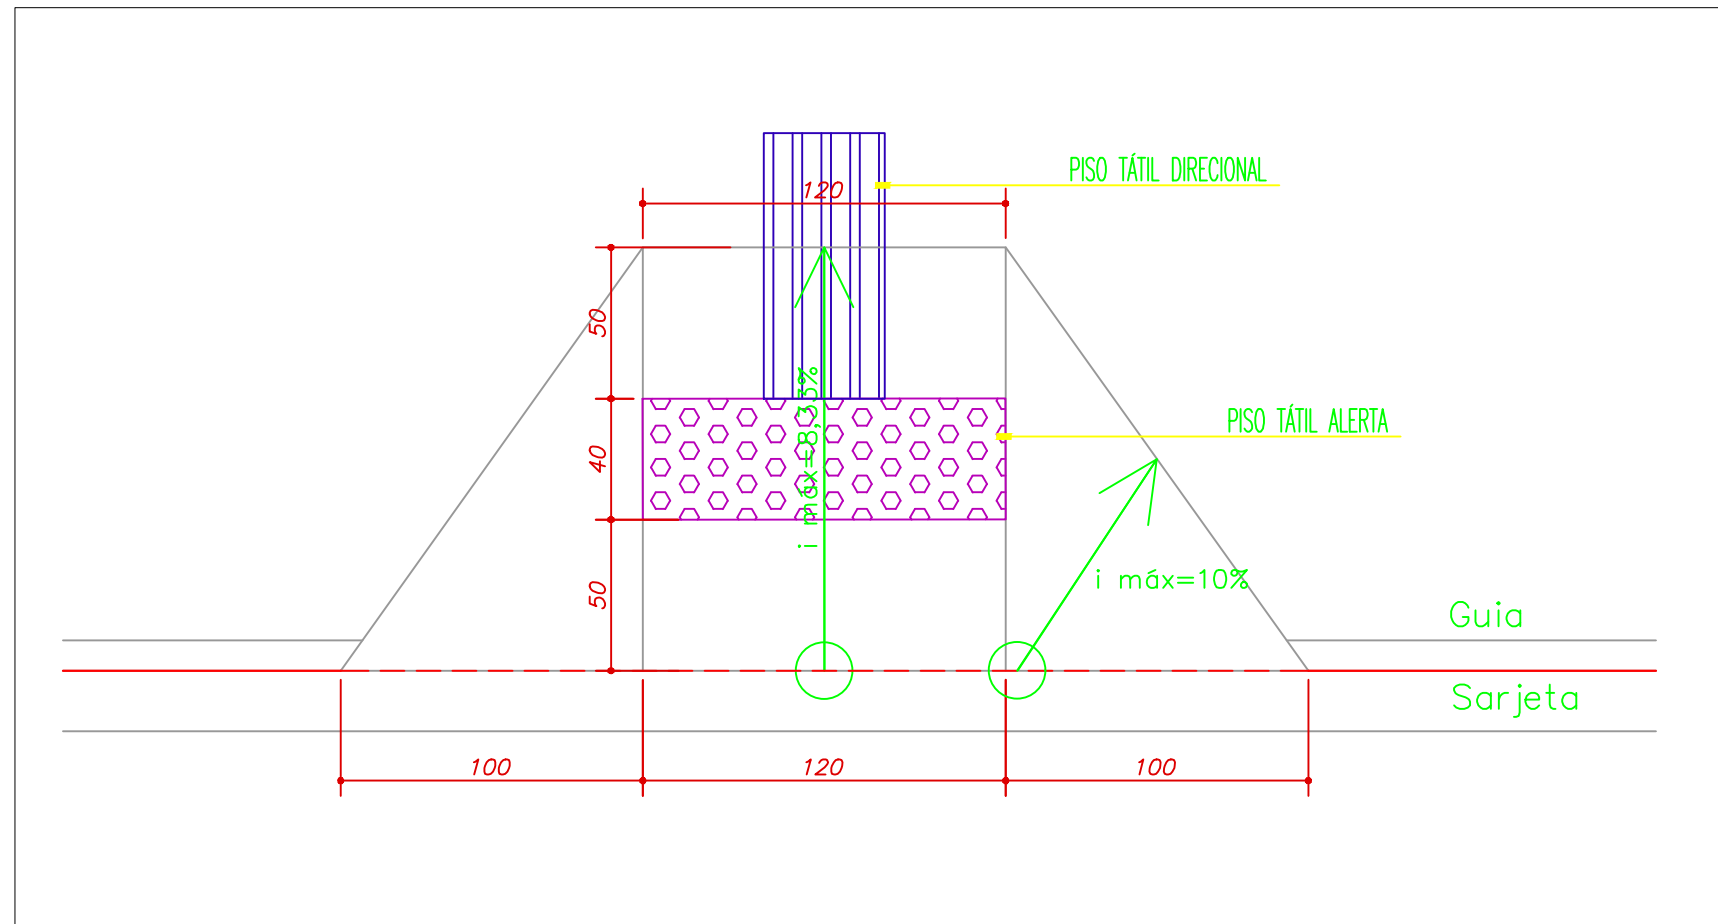


TRECHO 02  
esc. 1:100

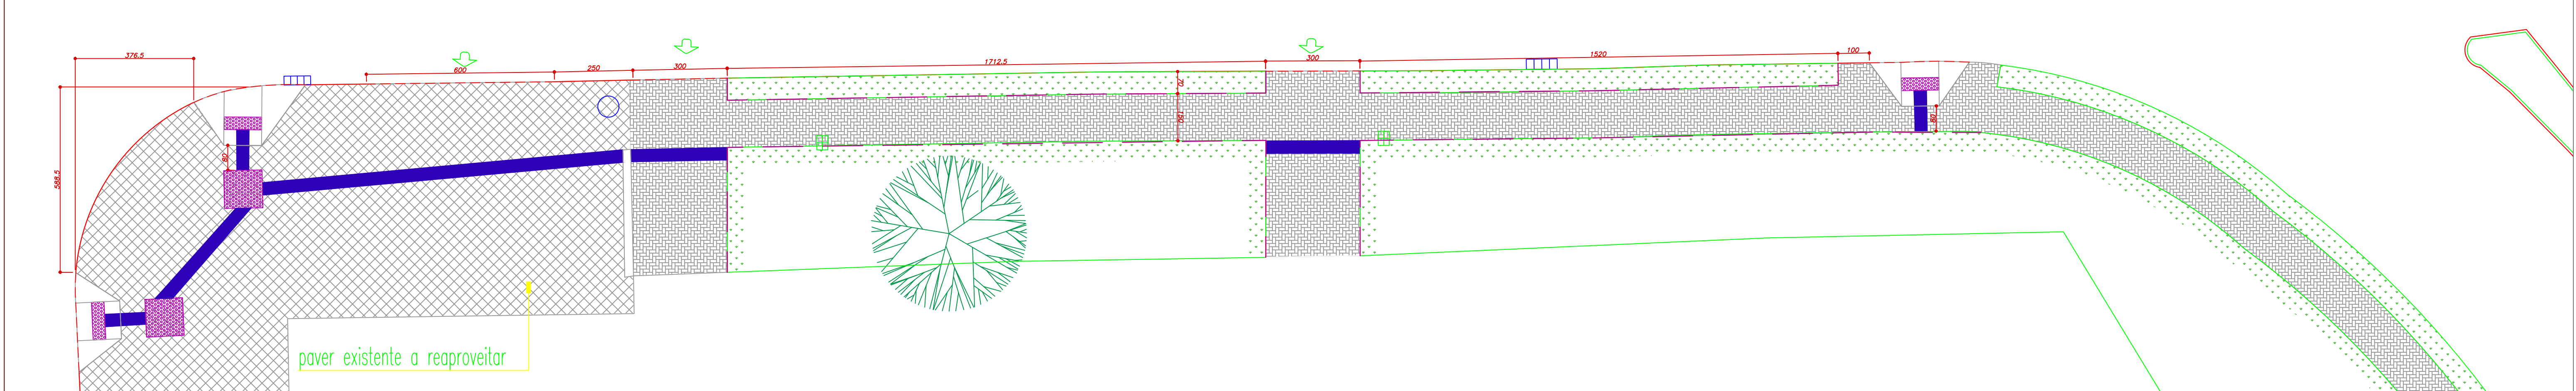


REBAIXO TIPO 01  
esc. 1:25

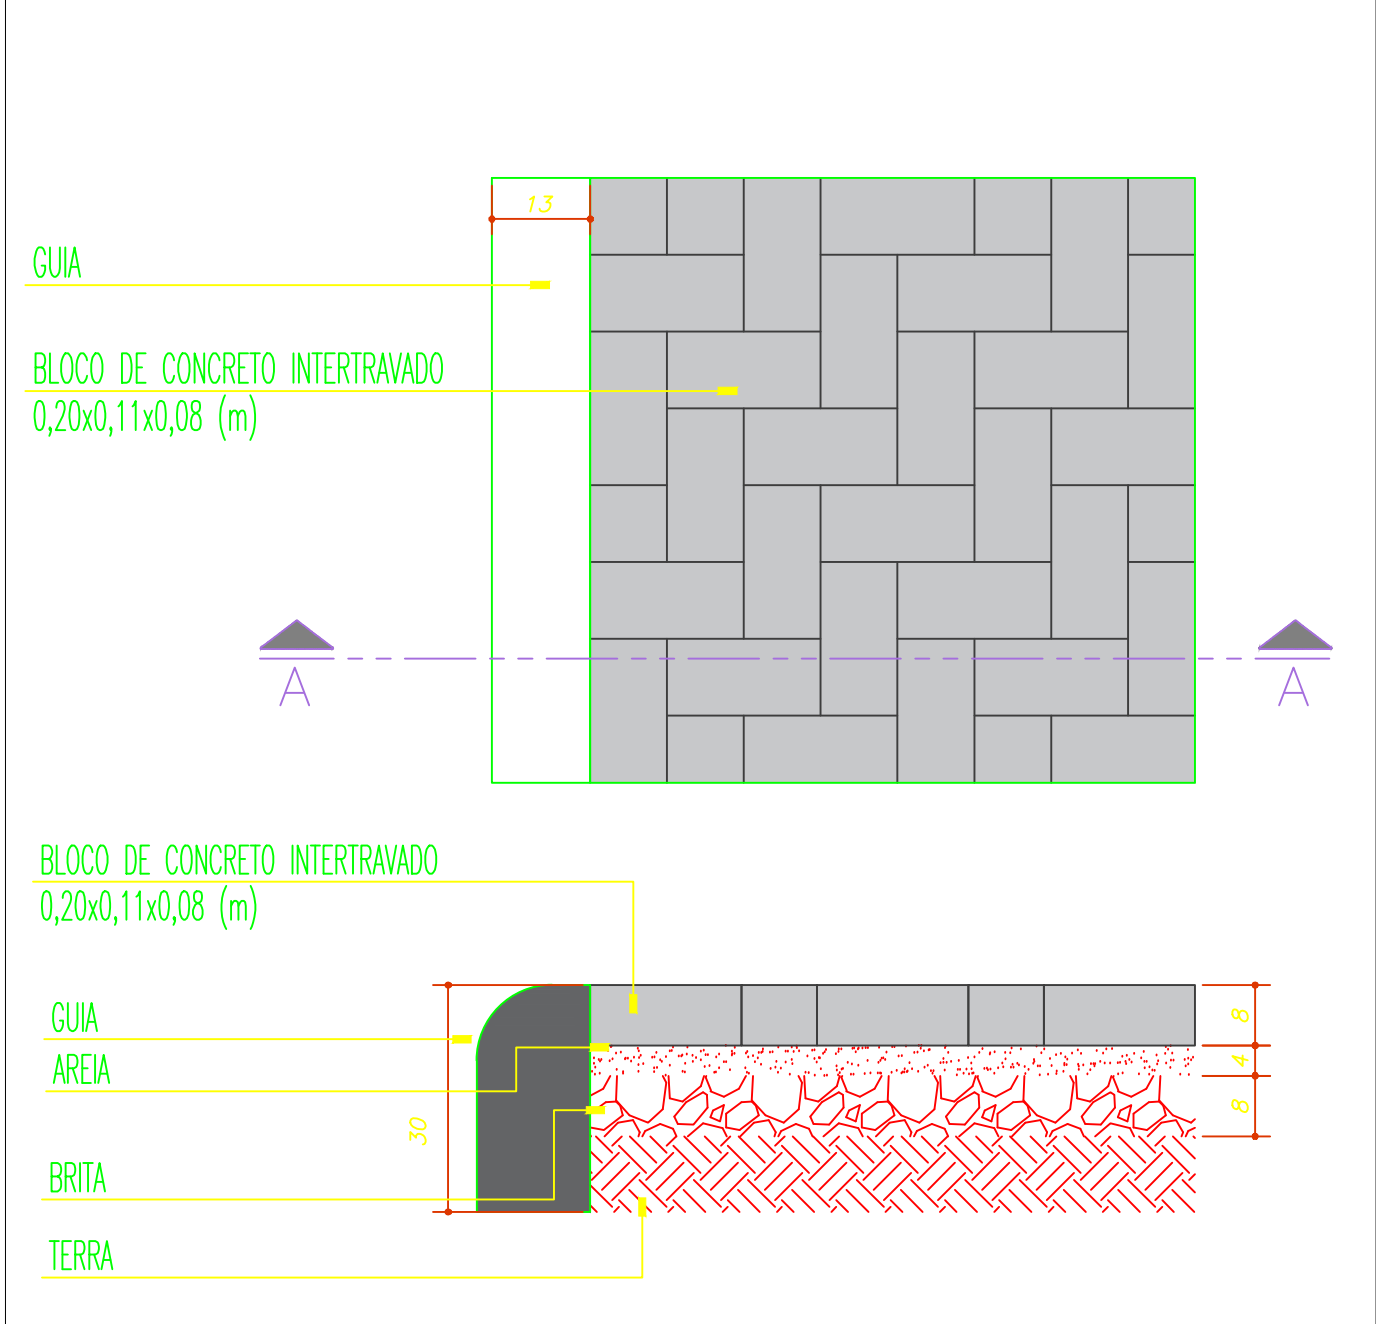

DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO  
esc. 1:10

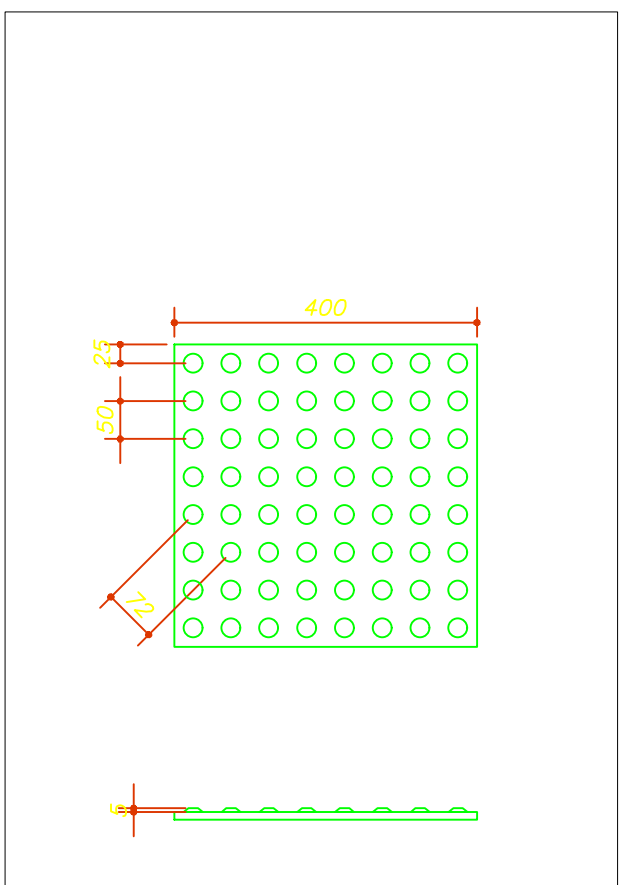

DETALHE - PISO ALERTA  
esc. 1:10

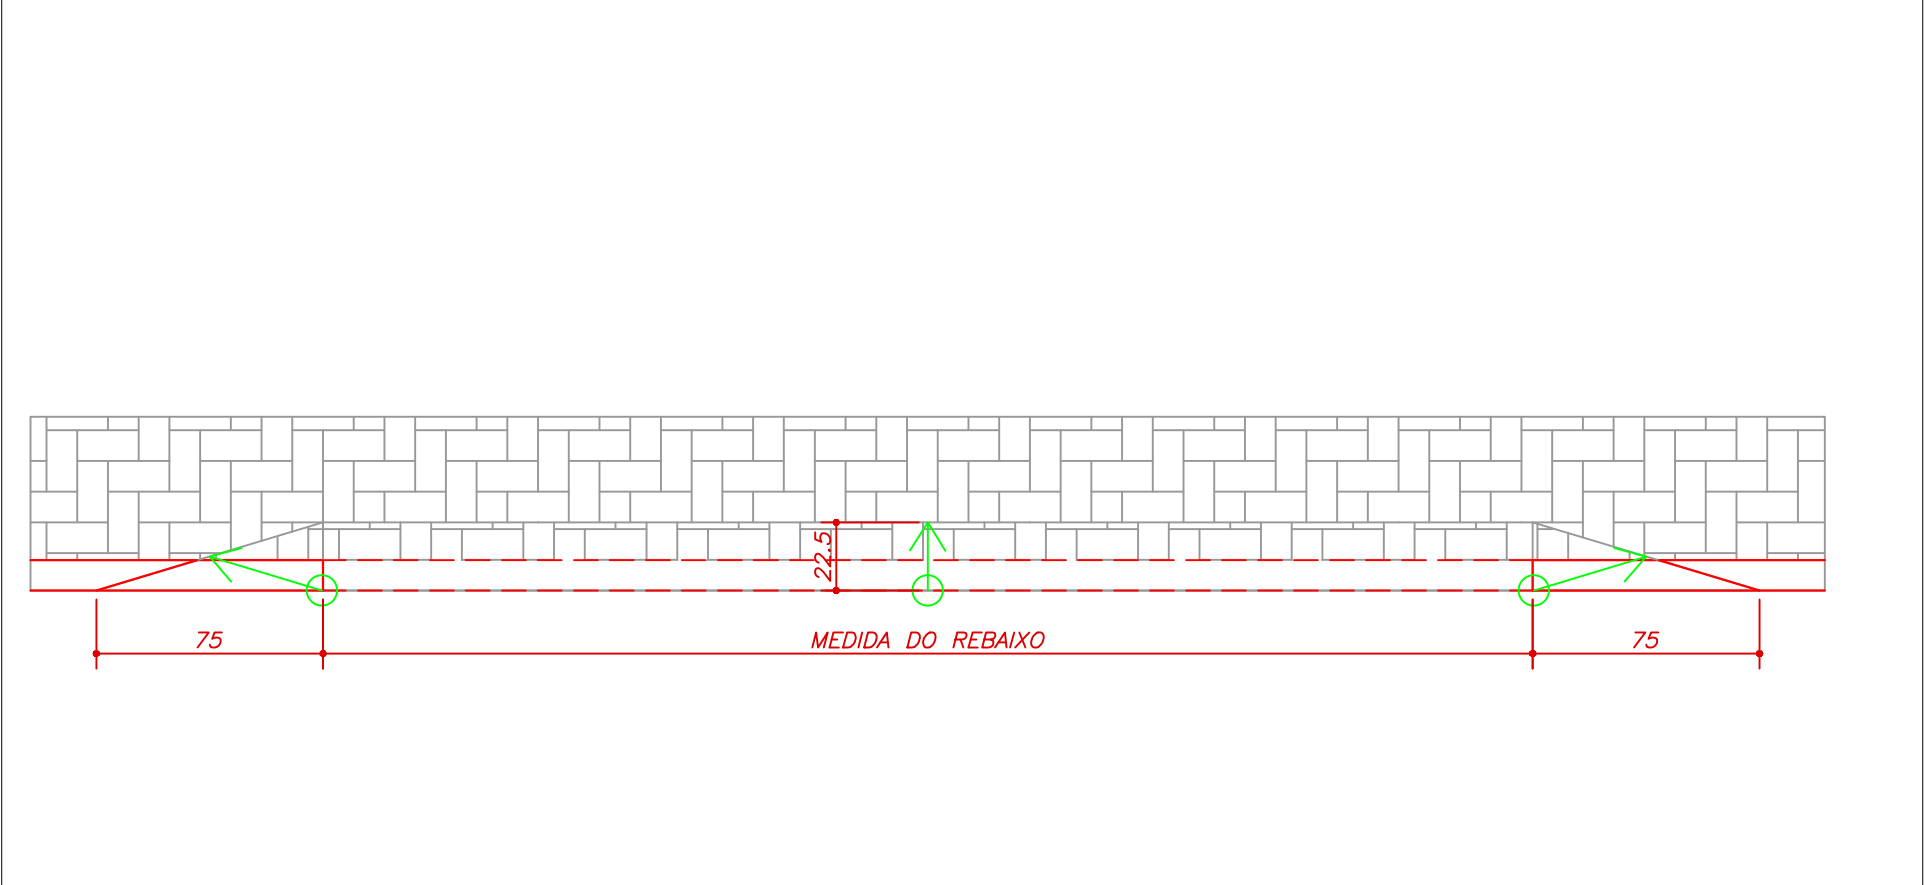

REBAIXO TIPO - VEÍCULOS  
esc. 1:25

Ivan Jesualdo Arcie		
descrição	un.	qtd.
demolição de calçada em concreto	m²	33,80
demolição de meio-fio	m	0,00
entulho	m³	33,89
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	627,16
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	134,70
piso tátil tipo alerta	m²	12,80
piso tátil tipo direcional	m²	58,63
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	237,54
grama	m²	249,40
cordão de concreto pré-fabricado	m	373,27
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	364,93
rebaiços em concreto	m²	48,60

LEGENDA

- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir

MAPA CHAVE



Projeto	Requalificação das calçadas	Matrícula	nº88/2019	Projeto nº	1/1
Contrato	Rua Ivan Jesualdo Arcie				
Equipe Técnica	Ana Zabotti, Angela Marschall, Daniela Lopes				
Escalas	data	arquiteto responsável	contratante		
1:100	julho/2020	Daniela Lopes A113812-D	Município de Bacajá do Sul-PR Prefeito Flávio Roberto Alberti Jr. - Gestão 2016/2020		